CLEAR+
PROFESSIONAL HYGIENE PRODUCTS

DISTRIBUTORE DI CARTA IN ROTOLO INDUSTRIA, PARETE/TAVOLO, CLEAR+ BIANCO

MANUALE D'USO – ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TRADUZIONI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

4049657039021

ART. CODE: 1701673
GTIN: 4049657039021

contact@clearplus.ch

www.clearplus.ch

CLEAR+
PROFESSIONAL HYGIENE PRODUCTS

DISTRIBUTORE DI CARTA IN ROTOLO INDUSTRIA, PARETE/TAVOLO, CLEAR+ BIANCO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

COMPRESO NELLA FORNITURA

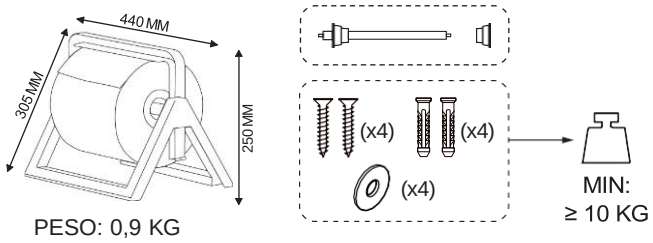

PESO: 0,9 KG

ATTREZZI NECESSARI

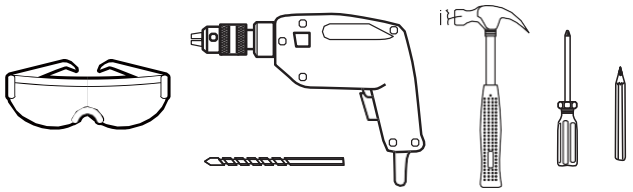

1

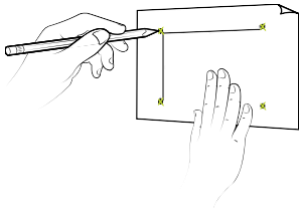

SEGNARE LA POSIZIONE DEI FORI PRIMA DI FORARE IL MURO.

2

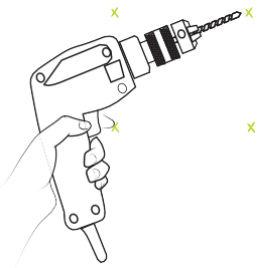

FORARE IL MURO NEI PUNTI PRECEDENTEMENTE SEGNATI.

3

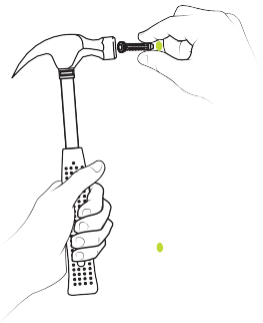

INSERIRE I TASSELLI AD ESPANSIONE IN CIASCUN FORO.

4

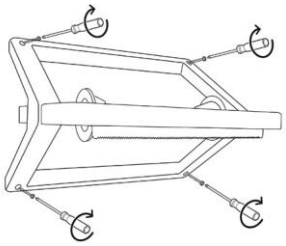

FISSARE IL DISTRIBUTORE ALLA PARETE CON LE VITI IN DOTAZIONE O MONTARLO IN POSIZIONE LIBERA.

ART. CODE: 1701673

contact@clearplus.ch

www.clearplus.ch

CLEAR+
PROFESSIONAL HYGIENE PRODUCTS

DISTRIBUTORE DI CARTA IN ROTOLO INDUSTRIA, PARETE/TAVOLO, CLEAR+ BIANCO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

5

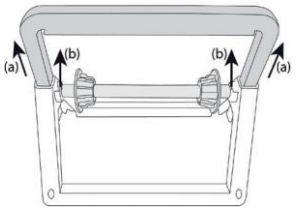

(A) SOLLEVARE IL SEGGHETTO,
(B) ESTRARRE IL PORTAROTOLO.

6

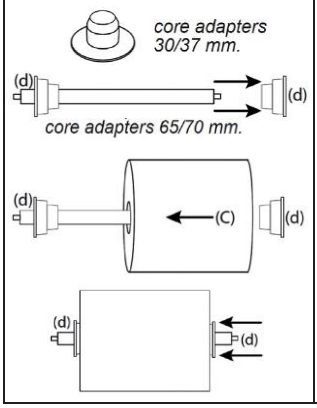

(C) INSERIRE IL ROTOLO DI CARTA,
(D) FISSARLO CON GLI ADATTATORI.

7

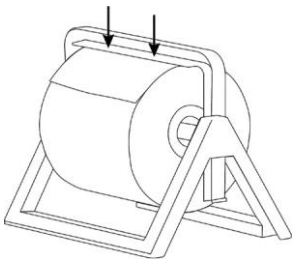

ABBASSARE IL SEGHETTO.

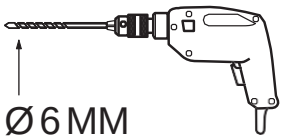

ART. CODE: 1701673

contact@clearplus.ch

www.clearplus.ch

CLEAR+
PROFESSIONAL HYGIENE PRODUCTS

DISTRIBUTORE DI CARTA IN ROTOLO INDUSTRIA, PARETE/TAVOLO, CLEAR+ BIANCO

MANUALE D'USO

MATERIALE DI CONSUMO CONSIGLIATO

ROTOLO INDUSTRIA BIANCO O BLU CLEAR +

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

PER PULIRE IL DISTRIBUTORE UTILIZZARE UNICAMENTE DETERGENTI DELICATI E PANNI MORBIDI. DETERGENTI ABRASIVI O SPAZZOLE RIGIDE POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE E ALTERARE LA FUNZIONALITÀ.

SMALTIMENTO

ALLA FINE DELLA VITA UTILE, SMALTIRE IL DISTRIBUTORE IN MODO ECOLOGICO. SEGUIRE LE NORMATIVE E LE LINEE GUIDA LOCALI PER LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI IN PLASTICA. ALCUNE LOCALITÀ DISPONGONO DI PUNTI DI RACCOLTA O PROGRAMMI DI RICICLAGGIO PER QUESTI MATERIALI. IN CASO DI DOMANDE SULLO SMALTIMENTO DEL DISTRIBUTORE O PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL PRODUTTORE CHE FORNIRÀ ASSISTENZA.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
LA CARTA INDUSTRIA NON ENTRA CORRETTAMENTE NEL DISTRIBUTORE.	+ IL DIAMETRO MASSIMO DEL ROTOLO DI CARTA INDUSTRIA È 350 MM. ASSICURARSI CHE LE DIMENSIONI DEL ROTOLO SIANO CONFORMI. + LA LARGHEZZA MASSIMA DEL ROTOLO DI CARTA INDUSTRIA È 340 MM. ASSICURARSI CHE LE DIMENSIONI SIANO CONFORMI. + ASSICURARSI CHE L'ANIMA DEL ROTOLO DI CARTA INDUSTRIA SIA PIÙ GRANDE DEL PORTAROTOLO DEL DISTRIBUTORE.
È DIFFICILE ESTRARRE LA CARTA INDUSTRIA.	+ IL ROTOLO DI CARTA INDUSTRIA NON RISPETTA LE SPECIFICHE PREVISTE ED È TROPPO TESA NEL DISTRIBUTORE. UTILIZZARE UN ROTOLO DI CARTA CON DIMENSIONI CONFORMI A QUELLE SPECIFICATE.